

JJA シリーズ 金属製二流体ノズル

=JJA-series Metal-made Pneumatic Spray Nozzles=

取 扱 説 明 書

JJA 12, JJA 24-6 保護管付 用

株式会社いけうち

目 次

はじめに	1
安全にご使用いただくために	1
1. 注意事項	2~3
2. ノズルの構成	4
3. 分解手順	5
4. 組付手順	6
5. 保守と点検	7
6. 故障・異常の原因と対策	7
7. 廃棄について	8

はじめに

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、基本的な取扱い方や保守及び注意事項などについて解説したものです。

なお、品質、性能の向上など、より良い製品をご提供するために製品と本書の内容が一部異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、お読みになった後は、大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

使用される前に必ず本書をよくお読みになり、正しい操作でノズルの性能を十分に発揮させてください。誤った取扱いが原因で起こされた事故に関して、当社は責任を負いかねます。十分な理解のもと、ノズルのご使用をお願いします。



注意

取付け時には手袋等の保護具を着用してください。

ネジ部や角部で怪我をする可能性があります。



注意

取付けは確実に行ってください。

ネジの締め忘れや、カプラの取付けが不完全な場合、使用中に外れ、重大な事故につながる可能性があります。




注意

メンテナンスを行うときはノズルの温度に注意してください。

高温の場合、やけどをする可能性があります。

1. 注意事項

- (1) ノズルを使用しないときは、必ず炉から取り外して保管してください。
- (2) ノズルは金属製ですので、高温下での長時間にわたる噴霧停止は避けてください。
- (3) 長期装着したまま噴霧をしない場合、ノズルの保護（高温化・ダスト付着の防止）のために、5kPa程度の空気を常時供給することをお勧めします。
- (4) ノズルを長時間ご使用いただくために、エアーパージ等でノズルの保護を行ってください。

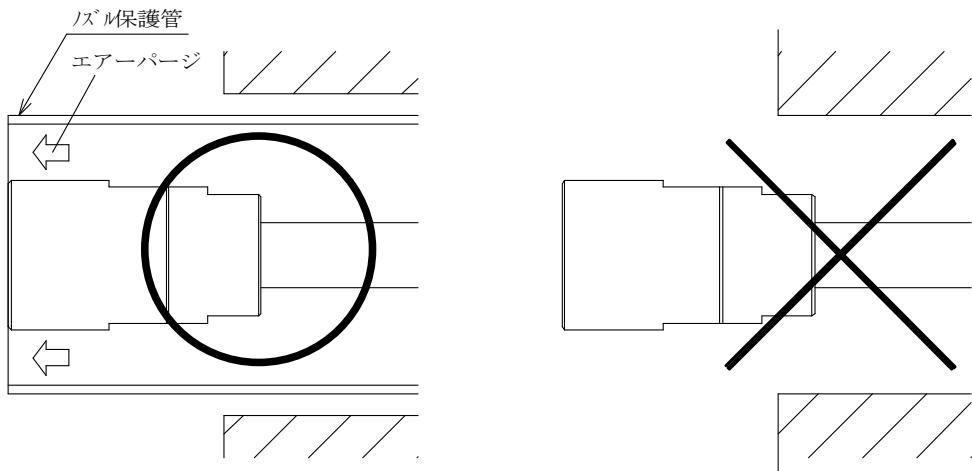

- (5) ノズルの取付けはフランジを使用し、決してノズルに無理な力を掛けないようにしてください。
(フランジ以外の箇所で取り付けることは、絶対に避けてください)
- (6) ノズルは、重量の重いものがあります。取り付ける際には、十分に安全を確保して取り付ける
ようにしてください。
例) • 取り外せる保護管等がある場合は、ノズルと分離して重量を軽くして作業を行う。
• 取合いの配管等は、ノズルを取り付けた後に配管する。
- (7) ネジ部や角部は、鋭利になっていることがあります。手袋等の保護具を着用し、十分に注意をして取り扱ってください。
- (8) 移動フランジはロックボルトを緩めると自由に動きます。
移動フランジを調整する際にはノズルを水平に保持してください。
- (9) 当ノズルの運転は、規定圧力内で行ってください。
規定圧力条件が無い場合は、当社発行の性能線図内にて使用してください。
- (10) ノズルと配管には、傷を付けないようにしてください。本体及びノズルアダプターを交換するとき、又
は分解点検をするときには、スパナ、パイプバイス（万力）、ミーリングバイス（万力）を使用してく
ださい。
(プライヤー等は使用しないでください)

(11) 制御方法（液の逆流防止）

噴霧開始時：最初に空気を噴霧し、次に液を噴霧してください。

噴霧終了時：最初に液を止めて、次に空気を止めてください。

(12) 配管系統について


- ・配管、バルブについてはオリフィスにならないような大きさのものを使用してください。
- ・配管はなるべく新しいものを使用してください。古い配管や、中にゴミや錆がある場合は目詰まりの原因となります。また、錆等の発生している配管の使用は絶対に避けてください。
- ・新しい配管といえども、組付け時に内部にシールテープ等が入っている場合があります。
ノズル組付け前にはエアー配管、液配管とも十分フラッシングを行い、内部をきれいにしてから使用してください。
- ・正しい圧力が供給されているかどうか確認のため、ノズルの手前には液・空気ともに圧力計を取り付けてください。また、万一のためバルブを取り付けることをお勧めいたします。
- ・ノズルの目詰まりが発生した場合、ノズル性能に異常を来します。ストレーナー等を用いて異物がノズルに詰まらないように注意してください。

(13) 出荷時には、工具を使用して締め付けていますが、ノズルに加熱、冷却が繰り返される場合には、熱による膨張収縮によりネジが緩むことがあります。加熱、冷却が繰り返される場合には、定期的にネジの緩み点検を実施してください。ただし、ネジ部等は焼付きのおそれがありますので、ネジの着脱等は十分に注意してください。


また、ネジ部には焼付き防止剤、又はシール剤を塗布してください。

2. ノズルの構成

(1) 組付図

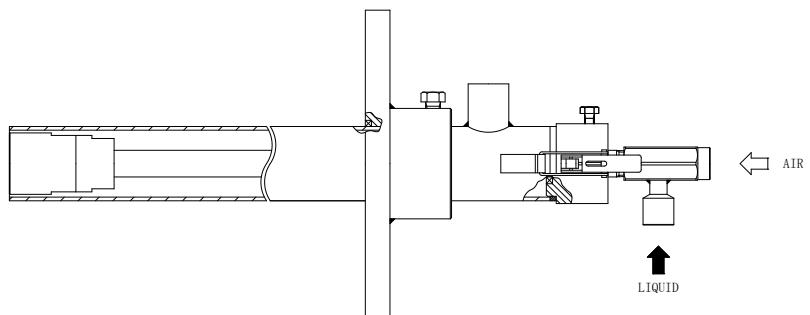

(2) 部品名と材質

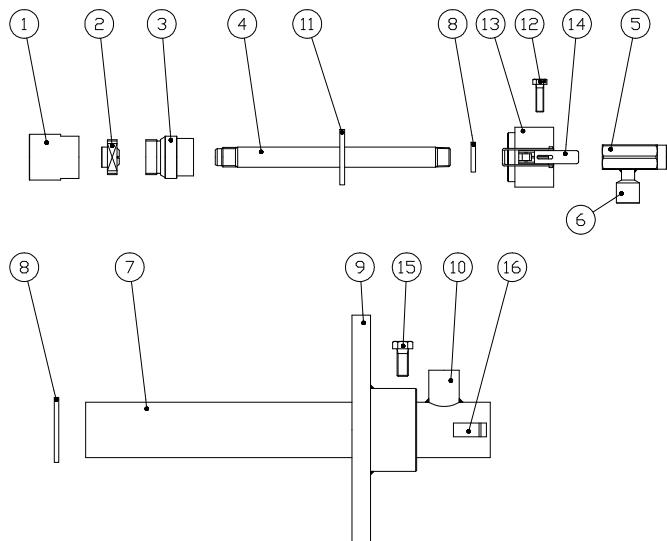

No.	部品名	材質	備考	No.	部品名	材質	備考
1	本体	S316L	消耗品	9	フランジ	S304	
2	ミキシングコア	S316L	消耗品	10	ソケット	S304相当	
3	ノズルアダプター	S316L	消耗品	11	O リング	FKM	消耗品
4	パイプ (1/2BxSch80相当)	S316L		12	ボルト(M8)	S304相当	
5	ミキシングアダプター	S304		13	フランジ	S304	
6	液ソケット	S304		14	ファスナー	S304	
7	保護管	S316		15	ボルト(M12)	S304相当	
8	パッキン	金属ワイヤー補強 AES ウール	消耗品	16	ファスナーフック	S304	

註) (1) 消耗品について

実際の耐用年数は使用状況により異なります。本体、ノズルアダプター等の腐食、孔食等が起こり、ノズルの性能に著しい変化が見られる場合は交換してください。

(2) 形番により形状及び材質が、本図及び上表と異なる場合があります。

(3) 弊社では「ステンレス鋼」を「S」と略記しています。


【例】S304→ステンレス鋼 304

3. 分解手順 (前頁の部品番号参照)

(1) ノズル部


1. ノズルの温度が十分に下がってから、パイプ④をパイプバイス(万力)で固定し、ノズルアダプター③をスパナで緩め、取り外す。

使用工具：パイプバイス (万力)
スパナ 41mm

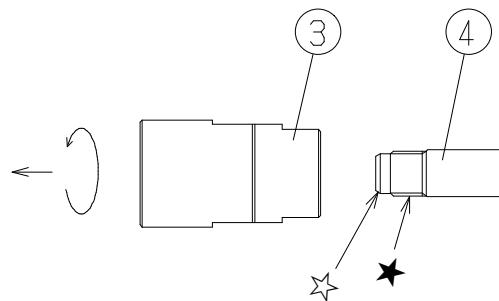


2. ノズルアダプター③をミーリングバイス(万力)で固定し、本体①をスパナで緩め、取り外す。

使用工具：ミーリングバイス (万力)
スパナ 46mm

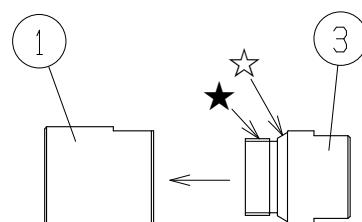

3. 本体①からミキシングコア②を、マイナスドライバーで緩め、取り外す。


使用工具：マイナスドライバー

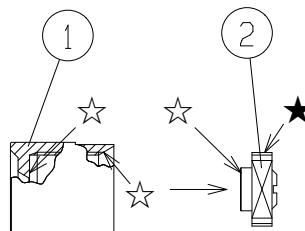

(2) パイプ部

- パイプ④をパイプバイス(万力)に固定しミキシングアダプター⑤をスパナで緩め、取り外す。

使用工具：パイプバイス (万力)
スパナ 27mm

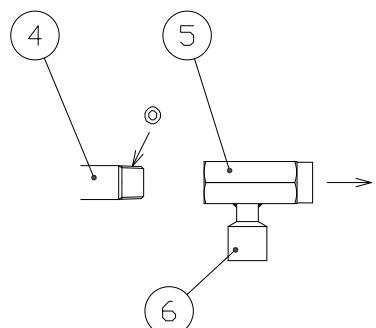


註)

- (1) 炉からノズルを出した直後は、高温になっている場合があります。分解はノズルが十分に冷めてから行うようにし、やけど等に注意してください。
- (2) 部品は小さいので無くしたり、落として傷を付けたりしないよう注意してください。
- (3) 噴口部はノズルで一番重要な所です。取扱いには細心の注意を払ってください。

4. 組付手順

組付作業は、3. 分解手順の逆から実施してください。

- 註) (1) フランジ⑬まで取り外した場合は、先にフランジ⑬を組み付けてください。
- (2) ☆印面はシール面となるため、傷、ゴミ等のないことを確認し、組み付けてください。
- (3) オリフィス部、シール面にゴミ、異物が付着している場合は、ハケ等を利用して、取り除いてください。(シール面を傷つけないようにしてください。)
- (4) ネジ部(★印部)には、焼付き防止剤を塗布してください。
- (5) ネジ部(○印部)には、シールテープまたはシール剤を塗布してください。
- (6) 保護管ヘノズルを組み付ける際はファスナーの締代の調節を行ってください。
使用工具：マイナスドライバー（細軸、外径5mm以下）

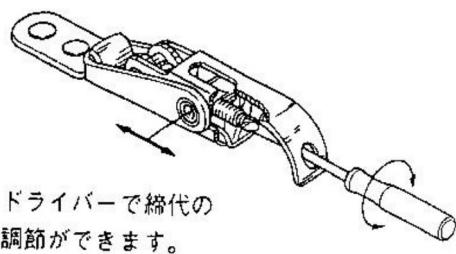

5. 保守と点検

メンテナンス基準

区分	項目	内容
日常点検	噴霧確認	スプレーパターンを目視確認する。 ノズルが炉内等にあり、目視できない場合は、正常圧力であることを確認する。
	圧力計、流量計の指示目盛りのチェック	噴霧した状態で空気圧力、液圧力及び流量の目盛りが、セット値と同じであることを確認する。
定期点検	噴霧確認	ノズルを炉から引き抜き、スプレーパターンを目視確認する。
	ノズル外観チェック	ノズル先端部へのダスト付着状況、腐食状況を確認する。
	ネジの緩み点検	ネジ部の緩みがないか確認する。

6. 故障・異常の原因と対策

症状	原因		対策
噴霧しない	制御関係	・制御器のスイッチの入れ忘れ。 ・バルブの開け忘れ。	・制御器スイッチを入れる。 ・バルブを開く。
	ノズル本体	・ノズル、又は配管中の目詰まり。 ・ノズル、又は配管破損による目詰まり。 ・空気側、又は液側オリフィス部の目詰まり。	・目詰まり部の点検と清掃。 ・破損部品の取替え、又は修理。 ・目詰まり部の清掃。
エア漏れの発生	・接続部の締め忘れ。 ・接続部の緩み。		・接続部の締め直し。 ・接続部の締め直し。
	・ノズル、又は配管等の亀裂。 ・ノズル、又は配管等の腐食。		・亀裂部品の交換。 ・腐食部品の取替え、又は修理。
間欠噴霧	・アダプター部のシール不良。 (ゴミの付着、傷による。)		・シール面の清掃、部品の交換。
悪い噴霧パターンが	・ノズル、又は配管中の目詰まり。 ・ノズルの腐食。 ・ダストの付着。		・目詰まり部の点検と清掃。 ・部品の交換。 ・ダスト付着部の清掃・除去。

7. 廃棄について

各地方自治体や社内の処分方法に基づいて処分するか、専門業者へ依頼ください。